

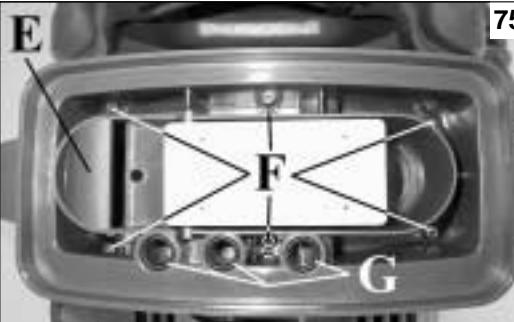


Italiano	Français	English	Deutsch
<b>PREPARAZIONE DELLA MACCHINA PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI IN POLVERE</b>	<b>PRÉPARATION DE LA MACHINE POUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS EN POUDRE</b>	<b>ADAPTING THE MACHINE FOR DUSTING OPERATION</b>	<b>VORBEREITUNG DER MASCHINE FÜR DIE ZERSTÄUBUNG VON PULVERPRODUKTEN</b>
<p><b>Kit per distribuzione polveri OPZIONALE (Fig.65):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gruppo dosatore</li> <li>2. Leva di comando</li> <li>3. Cavo antistatico completo di catenella</li> </ol> <p><b>PREPARAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inserire il tubo (A, Fig.66) nel supporto (B). Quindi fissare il supporto (B) al dispositivo agitatore polveri (D) tramite la vite (C).</li> <li>- Svitare i due pomelli (E, Fig.67) per disimpegnare il serbatoio e poterlo togliere. I due pomelli (E) dovranno essere riutilizzati per fissare il serbatoio sul supporto per polveri.</li> <li>- Togliere il serbatoio (F, Fig.68) ed il convogliatore (G).</li> <li>- Svitare le sei viti (H, Fig.69) per smontare il supporto serbatoio liquidi (L).</li> <li>- Togliere dal gruppo serbatoio il filtro (M, Fig.70) ed il tubo (N) smontando la fascetta (P, Fig.68).</li> <li>- Smontare la pompa booster (P, Fig. 71), svitando le tre viti (R). Staccare i tre tubi togliendo le tre fascette (S).</li> </ul> <p><b>ATTENZIONE! – Non utilizzare la pompa booster per distribuire prodotti in polvere. Potrebbe danneggiarsi gravemente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Smontare il diffusore (T, Fig.72) e il tubo (U), togliendo la fascetta (V).</li> </ul>	<p><b>Kit de distribution des produits en poudre - EN OPTION (Fig.65) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Groupe de dosage</li> <li>2. Levier de commande</li> <li>3. Câble antistatique muni d'une chaînette</li> </ol> <p><b>PRÉPARATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introduire le tuyau (A, Fig.66) dans le support (B). Fixer le support (B) sur le dispositif agitateur de produits en poudre (D) à l'aide de la vis (C).</li> <li>- Dévisser les deux pommeaux (E, Fig.67) pour dégager le réservoir; déposer ce dernier. Les deux pommeaux (E) devront être réutilisés pour fixer le réservoir sur le support des produits en poudre.</li> <li>- Déposer le réservoir (F, Fig.68) et le convoyeur (G).</li> <li>- Desserrer les six vis (H, Fig.69) pour démonter le support du réservoir à produits liquides (L).</li> <li>- Déposer le filtre (M, Fig.70) et le tuyau (N) du réservoir en démontant le collier (P, Fig.68).</li> <li>- Démonter la pompe booster (P, Fig. 71) en desserrant les trois vis (R). Déposer les trois tuyaux après avoir retiré les trois colliers (S).</li> </ul> <p><b>ATTENTION! – Ne pas utiliser la pompe booster pour distribuer des produits en poudre. Ceci pourrait l'endommager sérieusement.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Démonter le diffuseur (T, Fig.72) et le tuyau (U) en ôtant le collier (V).</li> </ul>	<p><b>OPTIONAL dusting kit (Fig. 65):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metering unit</li> <li>2. Trigger</li> <li>3. Antistatic cable complete with chain</li> </ol> <p><b>PREPARATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insert the tube (A, Fig.66) into the mounting (B). Now secure the mounting (B) to the agitator (D) with the screw (C).</li> <li>- Unscrew the two knobs (E, Fig.67) to release the tank so that it can be removed. The two knobs (E) must be reused to secure the powder tank to the bracket when dusting.</li> <li>- Remove the tank (F, Fig.68) and the duct (G).</li> <li>- Undo the six screws (H, Fig.69) to detach the bracket supporting the tank (L).</li> <li>- Remove the filter (M, Fig.70) from the tank assembly; undo the clip (P, Fig.68) and remove the hose (N).</li> <li>- Detach the booster pump (P, Fig. 71), undoing the three screws (R). Remove the three clips (S) and detach the three hoses.</li> </ul> <p><b>WARNING! – Do not use the booster pump for dusting. Serious damage could be caused.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remove the diffuser (T, Fig.72) and the hose (U), removing the clip (V).</li> </ul>	<p><b>OPTIONALER Bausatz für Pulververteilung (Abb.65):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosierergruppe</li> <li>2. Steuerhebel</li> <li>3. Antistatikkabel komplett mit Kette</li> </ol> <p><b>VORBEREITUNG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Rohr (A, Abb.66) in die Halterung (B) stecken. Dann die Halterung (B) mit der Schraube (C) am Pulver-Rührwerk (D) befestigen.</li> <li>- Die zwei Knöpfe (E, Abb.67) aufschrauben, um den Tank zu lösen und ihn ausbauen zu können. Die zwei Drehgriffe (E) müssen zur Befestigung des Tanks an der Pulverhalterung wiederverwendet werden.</li> <li>- Den Tank (F, Abb.68) und das Leitelement (G) ausbauen.</li> <li>- Die sechs Schrauben (H, Abb.69) lösen, um die Halterung des Flüssigkeitstanks (L) auszubauen.</li> <li>- Den Filter (M, Abb.70) und das Rohr (N) durch Entfernen der Schelle (P, Abb.68) vom Tank ausbauen.</li> <li>- Die Pumpe Booster (P, Abb. 71) durch Lösen der drei Schrauben (R) ausbauen. Die Schelle (S) lösen und die drei Schläuche entfernen.</li> </ul> <p><b>ACHTUNG! – Die Pumpe Booster nicht für die Verteilung pulverförmiger Produkte benutzen. Sie könnte dadurch ernsthaft beschädigt werden.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Spritzdüse (T, Abb.72), und das Rohr (U) durch Entfernen der Schelle (V) ausbauen.</li> </ul>

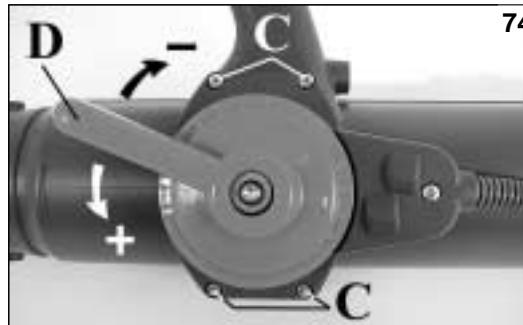

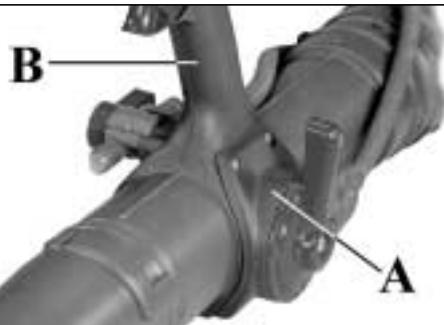

## Italiano

**PREPARAZIONE DELLA MACCHINA PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI IN POLVERE****MONTAGGIO KIT**

- Montare il comando dosatore (A, Fig.73) sull'impugnatura (B) tramite le quattro viti (C, Fig.74). L'uscita delle polveri viene regolata tramite la rotazione della leva (D) nelle posizioni da 1 (minima portata) a 20 (massima portata).
- Montare il gruppo dosatore (E, Fig.75) tramite le sei viti (F).

**ATTENZIONE!** - Prestare attenzione all'insерimento nella propria sede delle tre garnizioni OR (G), lubrificandole con silicone liquido. In caso contrario non è garantita la tenuta.

- Inserire nel suo alloggiamento il convogliatore (H, Fig.76)

**ATTENZIONE!** - Prestare attenzione all'insерimento nella propria sede della garnizione del serbatoio (L), lubrificandola con silicone liquido. In caso contrario non è garantita la tenuta.

- Montare il serbatoio polveri (M, Fig.77), fissandolo con i due pomelli (N). I due pomelli (N) devono essere recuperati dal supporto per liquidi.

- Togliere il tappo (P, Fig.78) e smontare la fascetta (R) per disimpegnare il tubo flessibile (S). Inserire il cavo (T, Fig.79) nel tubo flessibile (S). Quindi fissare cavo antistatico (T, Fig.80) e catenella (U) sul gomito (V) con la vite (Z) e il dado (K). Il cavo (T) deve rimanere alloggiato all'interno del tubo per "catturare" le cariche elettrostatiche, che verranno scaricate a terra tramite la catenella (U). Nel montaggio del tubo flessibile (S) prestare attenzione alla tacca di accoppiamento. Nel ricondurre la fascetta (R), inserire nell'occhiello i cavi flessibili dell'acceleratore e del comando dosatore polveri.

**ATTENZIONE!** - È di fondamentale importanza utilizzare sempre la catenella (U, Fig. 79-80). Il mancato utilizzo può causare la combustione delle polveri più infiammabili (zolfo, ecc.) a causa delle scariche elettrostatiche.

## Français

**PRÉPARATION DE LA MACHINE POUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS EN POUDRE****MONTAGE DU KIT**

- Monter la commande de dosage (A, Fig.73) sur la poignée (B) à l'aide des quatre vis (C, Fig.74). Pour régler la distribution des produits en poudre, tourner le levier (D) sur les positions de 1 (débit minimum) à 20 (débit maximum).
- Monter le groupe de dosage (E, Fig.75) à l'aide des six vis (F).

**ATTENTION!** - Vérifier si les trois joints toriques (G) sont bien installés dans leur siège et les lubrifier avec de la silicone liquide. Dans le cas contraire, l'étanchéité ne sera pas garantie.

- Introduire le convoyeur (H, Fig.76) dans son logement.

**ATTENTION!** - Vérifier si le joint du réservoir (L) est bien installé dans son siège et le lubrifier avec de la silicone liquide. Dans le cas contraire, l'étanchéité ne sera pas garantie.

- Monter le réservoir des produits en poudre (M, Fig.77) en le fixant à l'aide des deux pommeaux (N). Récupérer les deux pommeaux (N) sur le support des produits liquides.

- Déposer le bouchon (P, Fig.78) et démonter le collier (R) pour dégager le tuyau flexible (S). Introduire le câble (T, Fig.79) dans le tuyau flexible (S). Fixer le câble antistatique (T, Fig.80) et la chaînette (U) sur le coude (V) à l'aide de la vis (Z) et de l'écrou (K). Le câble (T) doit rester à l'intérieur du tuyau pour "capturer" les charges électrostatiques qui seront ensuite déchargées au sol à travers la chaînette (U). Lors du montage du tuyau flexible (S), faire attention au cran d'accouplement. Lors du remontage du collier (R), introduire les câbles flexibles de l'accélérateur et de la commande de dosage des produits en poudre dans l'œillet.

**ATTENTION !** - Il est absolument essentiel de toujours utiliser la chaînette (U, Fig. 79-80). Le fait de ne pas l'utiliser risque de provoquer la combustion des poudres les plus inflammables (soufre, etc.) à cause des décharges électrostatiques.

## English

**ADAPTING THE MACHINE FOR DUSTING OPERATION****ASSEMBLING THE KIT**

- Fit the metering control (A, Fig.73) to the handle (B) with the four screws (C, Fig.74). When dusting, delivery is regulated by rotating the lever (D) through the positions from 1 (minimum flow) to 20 (maximum flow).
- Fit the metering unit (E, Fig.75) with the six screws (F).

**WARNING!** - Be certain to replace the three O-rings (G) in their seats, lubricating them with liquid silicone. If this is not done, the sealing action will not be guaranteed.

- Locate the duct (H, Fig.76) in its housing.

**WARNING!** - Be certain to replace the tank seal (L) in the relative seat, lubricating it with liquid silicone. If this is not done, the sealing action will not be guaranteed.

- Fit the powder tank (M, Fig.77), securing it with the two knobs (N). The two knobs (N) must be taken from the liquid tank bracket.

- Remove the plug (P, Fig.78) and undo the clip (R) to release the hose (S). Insert the cable (T, Fig.79) into the hose (S). Now fix the antistatic cable (T, Fig.80) and chain (U) to the elbow (V) with the bolt (Z) and nut (K). The cable (T) must remain inside the hose in order to "capture" electrostatic charges, which are discharged to earth by way of the chain (U). When fitting the hose (S), be certain to locate the coupling notch. When refitting the clip (R), insert the throttle and powder metering control cables through the eye.

**WARNING!** - It is particularly important always to use the chain (U Fig. 79-80). Failure to fit the chain could result in combustion of the more inflammable dust particles (sulphur, etc.) caused by electrostatic discharges.

## Deutsch

**VORBEITUNG DER MASCHINE FÜR DIE ZERSTÄUBUNG VON PULVERPRODUKTEN****MONTAGE DES BAUSATZES**

- Die Dosierersteuerung (A, Abb.73) mit den vier Schrauben (C, Abb.74) am Griff (B) montieren. Der Pulveraustritt wird durch die Drehung von Hebel (D) auf die Stellungen 1 (Mindestdurchsatz) bis 20 (Höchstdurchsatz) eingestellt.
- Das Dosierer-Baugruppe (E, Abb.75) mit den sechs Schrauben (F) montieren.

**ACHTUNG!** - Die drei O-Ring-Dichtungen (G) müssen in ihren Sitz eingebaut, und mit Flüssigsilikon geschmiert werden. Andernfalls ist die Dichtheit nicht gewährleistet.




- Das Leitelement (H, Abb.76) in ihren Sitz einbauen.

**ACHTUNG!** - Die Tankdichtung (L) muss in ihren Sitz eingebaut, und mit Flüssigsilikon geschmiert werden. Andernfalls ist die Dichtheit nicht gewährleistet.


- Den Pulverbehälter (M, Abb.77) montieren und mit den zwei Knöpfen (N) befestigen. Die zwei Drehgriffe (N) müssen von der Flüssigkeitshalterung genommen werden.

- Den Deckel (P, Abb.78) abnehmen und die Schelle (R) entfernen, um den Schlauch (S) freizugeben. Das Kabel (T, Abb.79) in den Schlauch (S) stecken. Dann das Antistatikkabel (T, Abb.80) und die Kette (U) mit der Schraube (Z) und der Mutter (K) am Kniestück (V) befestigen. Das Kabel (T) muss im Schlauch bleiben, um die elektrische Ladungen "aufzufangen", die über die Kette (U) zum Boden entladen werden. Bei Montage des Schlauches (S) auf die Verbindungskeber achten. Beim Einbau der Schelle (R) müssen die biegsamen Kabel des Beschleunigers und der Steuerung des Pulverdosierers in die Ose gesteckt werden.


**ACHTUNG!** - Es ist extrem wichtig, auf jeden Fall immer die Kette (U, Abb. 79-80) zu benutzen. Durch Nichtbenutzung kann die Entzündung der entzündlichsten Pulver (Schwefel, usw.) aufgrund elektrostatischer Entladungen verursacht werden.

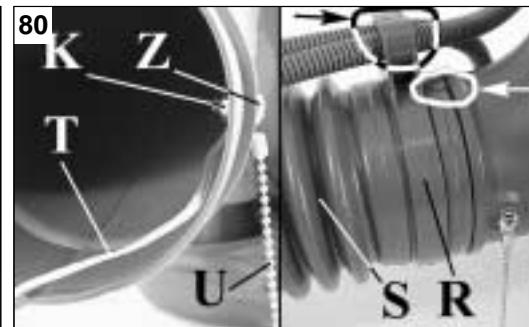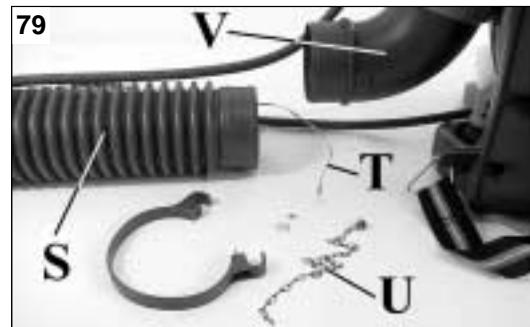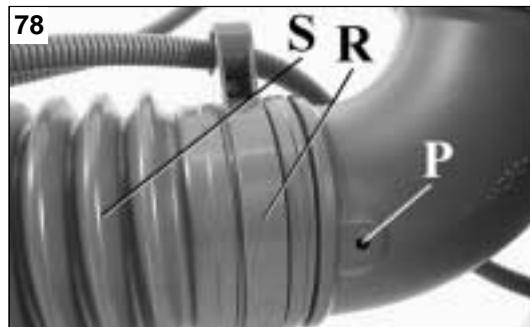

Español	Nederlands	Português	Ελληνικα
<p><b>PREPARACION DE LA MAQUINA PARA LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS EN POLVO</b></p> <p><b>MONTAJE DEL KIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monte el mando dosificador (A, Fig. 73) en la empuñadura (B) con los cuatro tornillos (C, Fig. 74). Para regular la salida de polvo, gire la palanca (D) entre la posición 1 (caudal mínimo) y 20 (caudal máximo).</li> <li>Monte el grupo dosificador (E, Fig. 75) con los seis tornillos (F).</li> </ul> <p><b>ATENCION</b> - Tenga cuidado de colocar apropiadamente las tres juntas tóricas (G), lubricadas con silicona líquida. En caso contrario no se garantiza la estanqueidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inserte en su alojamiento el conducto (H, Fig. 76).</li> </ul> <p><b>ATENCION</b> - Tenga cuidado de colocar apropiadamente la junta del depósito (L), lubricada con silicona líquida. En caso contrario no se garantiza la estanqueidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monte el depósito de polvos (M, Fig. 77) y fíjelo con los dos pomos (N). Los dos pomos (N) deben quitarse del soporte para líquidos y conservarse.</li> <li>Saque el tapón (P, Fig. 78) y extraiga la abrazadera (R) para liberar el tubo flexible (S). Coloque el cable (T, Fig. 79) en el tubo flexible (S). Luego, fije el cable antiestático (T, Fig. 80) y la cadena (U) al codo (V) con el tornillo (Z) y la tuerca (K). El cable (T) debe quedar en el interior del tubo para "capturar" las cargas electrostáticas, que se descargará a tierra a través de la cadena (U). Al montar el tubo flexible (S), preste atención a la muesca de acoplamiento. Cuando coloque la abrazadera (R), inserte en el ojal los cables flexibles del acelerador y del dosificador de polvo.</li> <p><b>ATENCION</b>! – Es de fundamental importancia utilizar siempre la cadena (U, Fig. 79-80). La ausencia de este elemento puede causar la combustión de los polvos más inflamables (azufre, etc.) a causa de las descargas electrostáticas.</p> </ul>	<p><b>VOORBEREIDING VAN DE MACHINE VOOR DE DISTRIBUTIE VAN PRODUKTEN IN POEDERVORM</b></p> <p><b>MONTAGE VAN DE SET</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monteer de bediening van de doseerde (A, Fig.73) op de handgreep (B) met de vier schroeven (C, Fig.74). De poederuitgang wordt geregeld door de hendel (D) in de standen 1 (minimum debiet) tot en met 20 (maximum debiet) te draaien.</li> <li>Monteer de doseergroep (E, Fig.75) met de zes schroeven (F).</li> </ul> <p><b>LET OP!</b> - Let erop dat de drie OR-pakkingen (G) goed op hun plaats komen, door hen met vloeibare silicone te smeren. Gebeurt dat niet, dan wordt de afdichting niet gegarandeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steek de afvoer (H, Fig.76) in zijn behuizing</li> </ul> <p><b>LET OP!</b> - Let erop dat de afdichting van de tank (L) goed op zijn plaats komt, door hem met vloeibare silicone te smeren. Gebeurt dat niet, dan wordt de afdichting niet gegarandeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monteer de poedertank (M, Fig.77) door hem vast te zetten met de twee knoppen (N). De twee knoppen (N) moeten van de drager voor vloeistoffen worden gehaald.</li> <li>Verwijder de dop (P, Fig.78) en demontert het bandje (R) om de buigzame slang (S) los te maken. Steek de kabel (T, Fig.79) in de buigzame slang (S). Zet de antistatische kabel (T, Fig.80) en de ketting (U) vervolgens vast aan de elleboog (V) met de schroef (Z) en de moer (K). De kabel (T) moet in de slang blijven zitten om de elektrostatische ladingen te "vangen", die naar de aarde zullen worden afgeweerd via de ketting (U). Bij het monteren van de buigzame slang (S) moet u op het aankoppelingsstekken letten. Bij het terugplaatsen van het bandje (R) moeten de flexibele kabels van de gashendel en van de bediening van de poederdoseerdeerder door het oog worden gestoken.</li> <p><b>LET OP!</b> – Het is van fundamenteel belang dat altijd de ketting (U, Fig. 79-80) wordt gebruikt. Gebeurt dat niet, dan kan dat ontbranding van snel ontvlambaar poeder (zwavel, enz.) veroorzaken vanwege elektrostatische ontladingen.</p> </ul>	<p><b>PREPARAÇÃO DA MÁQUINA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EM PÓ</b></p> <p><b>MONTAGEM KIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monte o comando doseador (A, Fig. 73) no punho (B) através dos quatro parafusos (C, Fig. 74). A saída dos pós é regulada através da rotação da alavanca (D) nas posições de 1 (capacidade mínima) até 20 (capacidade máxima).</li> <li>Monte o grupo doseador (E, Fig. 75) através dos seis parafusos (F).</li> </ul> <p><b>ATENÇÃO!</b> Tome atenção à introdução na própria sede dos três anéis OR (G), lubrificando-os com silicone líquido; caso contrário não se garante a retenção.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Introduza no seu sítio o canalizador (H, Fig. 76)</li> </ul> <p><b>ATENÇÃO!</b> Tome atenção à introdução no próprio sítio da junta de retenção do reservatório (L), lubrificando-a com silicone líquido; caso contrário não se garante a retenção.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monte o reservatório dos pós (M, Fig. 77), prendendo-o com os dois botões (N). Os dois manípulos (N) devem ser recuperados do suporte para produtos líquidos.</li> <li>Retire a tampa (P, Fig. 78) e desmonte a braçadeira (R) para soltar o tubo flexível (S). Introduza o cabo (T, Fig. 79) no tubo flexível (S). Depois prenda o cabo anti-estático (T, Fig. 80) e a corrente (U) na curva (V) através do parafuso (Z) e da porca (K). O cabo (T) deve permanecer colocado no interior do tubo para "agarrar" as cargas electrostáticas que irão ser descarregadas para o chão através da corrente (U). Ao montar o tubo flexível (S) tome atenção à marca de acoplamento. Ao voltar a montar a braçadeira (R), introduza no ilhô os cabos flexíveis do acelerador, e do comando doseador dos pós.</li> <p><b>ATENÇÃO!</b> – É fundamental utilizar sempre a corrente (U, Fig. 79-80). A inobservância pode provocar a combustão de pós ignífugos (enxofre, etc.) derivada de cargas electrostáticas.</p> </ul>	<p><b>ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ</b></p> <p><b>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ KIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Τοποθετήστε το χειριστήριο δοσομετρητή (Α, Εικ.73) στη λαβή (Β) χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες (C, Εικ.74). Η εξόδος της σκόνης ρυθμίζεται με την περιστροφή του μοχλού (D) στις θέσης από 1 (ελάχιστη παροχή) έως 20 (μέγιστη παροχή).</li> <li>Τοποθετήστε το σύστημα δοσομετρητή (Ε, Εικ.75) χρησιμοποιώντας τις έξι βίδες (F).</li> </ul> <p><b>ΠΡΟΣΟΧΗ!</b> - Προσέξτε ώστε να προσαρμόσουν στην υποδοχή τους οι τρεις τσιμούχες OR (G), λιπαίνοντας με υγρή σιλικόνη. (tm)ε αντίθετη περίπτωση δεν εξασφαλίζεται η στεγανότητα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Τοποθετήστε στη θέση του το συλλέκτη (Η, Εικ.76)</li> </ul> <p><b>ΠΡΟΣΟΧΗ!</b> - Προσέξτε ώστε να προσαρμόσει στην υποδοχή της η τσιμούχα του δοχείου (L), λιπαίνοντας με υγρή σιλικόνη. (tm)ε αντίθετη περίπτωση δεν εξασφαλίζεται η στεγανότητα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης (Μ, Εικ.77) και στερεώστε το με τα δύο πόμολα (Ν). Τα δύο πόμολα (Ν) πρέπει να τα πάρετε από τη βάση για υγρά.</li> <li>Βγάλτε την τάπα (P, Εικ.78) και αφαιρέστε το κολάρο (R) για να απελευθερώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα (Ν). Τοποθετήστε το καλώδιο (Τ, Εικ.79) στον εύκαμπτο σωλήνα (Ν). (tm)τη συνέχεια στερεώστε το καλώδιο γείωσης (Τ, Εικ.80) και την αλυσίδα (U) στη γνωία (V) με τη βίδα (Ζ) και το παξιμάδι (Κ). Το καλώδιο (Τ) πρέπει να παραμένει στο εσωτερικό του σωλήνα για να συγκεντρώνει τα ηλεκτροστατικά φορτία τα οποία γειώνονται μέσω της αλυσίδας (U). Κατά την τοποθέτηση του εύκαμπτου σωλήνα (Ν) προσέξτε την εγκοπή σύνδεσης. Κατά την τοποθέτηση του κολάρου (R), τοποθετήστε στο δακτύλιο τις ντίτες του γκαζιού και του χειριστήριου δοσομετρητή σκόνης.</li> </ul> <p><b>ΠΡΟΣΟΧΗ!</b> – Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε πάντα την αλυσίδα (U, Εικ. 79-80). Η μη χρήση της μπορεί να προκαλέσει την καύση της πιο εύφλεκτης σκόνης (θείο, κλπ.) λόγω των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.</p>

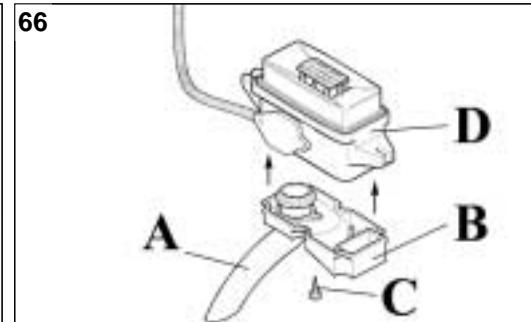

Türkçe	Česky	Русский	Magyar
<b>MAKİNEİN SPREYLEME İŞLEMİ İÇİN HAZIRLANMASI</b>	<b>PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE K ROZPRÁŠOVÁNÍ PRASKOVÝCH PRODUKTŮ</b>	<b>ПОДГОТОВКА АГРЕГАТА К РАСПЫЛЕНИЮ ПОРОШКООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ</b>	<b>A GÉP ÁTALAKÍTÁSA POROK SZÓRÁSÁRA</b>
<p><b>OPSİYONEL Toz Dağıtım Kiti (Şekil 65):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doz ayarlayıcı grubu</li> <li>2. Komut kolu</li> <li>3. Zincirli antistatik kablo</li> </ol> <p><b>HAZIRLAMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boruyu (A, Şekil 66) destek kısmına (B) takınız. Daha sonra desteği (B) vidayı (C) kullanarak toz karıştırma/çalkalama cihazına (D) takınız.</li> <li>- Tankın bağlantısını kesmek ve çıkartılmak için iki çentik kısmını (E, Şekil 67) açınız. Tankın toz destek kısmının üzerine monte edilebilmesi için tekrar iki bağlantı kelebeğini (E) kullanınız.</li> <li>- Tankı (F, Şekil 68) ve tahrikini (G) çıkartınız.</li> <li>- Sıvı tankı desteğini (L) çıkartmak için altı adet olan vidaları (H, Şekil 69) çıkartınız.</li> <li>- Tank grup filtresini (M, Şekil 70) ve boruyu (N) şerit/bant kısmını (P, Şekil 68) sökerek çıkartınız.</li> <li>- Üç vidayı (R) da sökerek pompa booster (P, Şekil 71) çıkartınız. Üç bağlantı şeridini/bandını (S) çıkartarak üç boruyu da sökünüz.</li> </ul> <p><b>DİKKAT!</b> - Tozun dağıtımını sağlamak için pompa booster kullanmayın. Ciddi bir hasara yol açabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (V) Bandını/şeridini sökerek difüzörü (T, Fig.72) ve boruyu (U) çıkartınız.</li> </ul>	<p><b>Souprava k rozprašování práškových produktů VOLITELNE (obr. 65):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dávkovačí jednotka</li> <li>2. Ovládací páčka</li> <li>3. Antistatický kabel s řetízkem</li> </ol> <p><b>PŘÍPRAVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trubku (A, obr. 66) zasuňte do držáku (B). Držák (B) pak upevněte k zařízení na míchání prášku (D) pomocí šroubu (C).</li> <li>- Vyšroubujte dva knoflíky (E, obr. 67) k uvolnění nádržky a nádržku vyjměte. K upevnění nádržky na držáku pro práškový materiál se opět použijí dva úchyty (E).</li> <li>- Vyjměte nádržku (F, obr. 68) a klapku (G).</li> <li>- Vyšroubujte šest šroubů (H, obr. 69), abyste mohli demontovat držák kapalinové nádržky (L).</li> <li>- Z nádržkové jednotky odstraňte filtr (M, obr. 70) a trubku (N) tak, že odmontujete svorku (P, obr. 68).</li> <li>- Vyšroubováním tří šroubů (R) odmontujte čerpadlo booster (P, obr. 71). Sejmoutím tři svorky (S) oddělte tři trubky.</li> </ul> <p><b>UPOZORNĚNÍ!</b> - K rozprašování práškových produktů čerpadlo booster nepoužívejte! Mohlo by se vážně poškodit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejmoutím svorky (V) odmontujte rozprašovač (T, obr. 72) a trubku (U).</li> </ul>	<p><b>Комплект для распыления порошкообразных продуктов поставляется ПО ЗАКАЗУ (Рис. 65):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Узел дозирующего устройства</li> <li>2. Рычаг управления</li> <li>3. Антистатический кабель с цепочкой</li> </ol> <p><b>СБОРКА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вставить трубу (A, Рис. 66) в опору (B). Затем закрпить опору (B) на устройств встяживания порошка (D) с помощью винта (C).</li> <li>- Открутить два ручки (Е, Рис. 67), чтобы освободить бак и снять го. Дв ручки (Е) слдут снова использовать для крплния пылсборника на соотвтствующм држатл</li> <li>- Снять бак (F, Рис.68) и коллектор (G).</li> <li>- Выкрутить 6 винтов (H, Рис.69), чтобы снять опору бака для жидкости (L).</li> <li>- Снять с узла бака фильтр (M, Рис. 70) и трубу (N), убрав зажим (P, Рис.68).</li> <li>- Снять бустрный насос (P, Рис. 71), выкрутив три винта (R). Отсадинить три трубы, сняв три зажима (S).</li> </ul> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> - Нельзя пользоваться бустрным насосом для распыления порошка. Это может сръзно повредить насос.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Снять диффузор (T, Рис. 72) и трубу (U), удалив зажим (V).</li> </ul>	<p><b>KÜLÖN RENDELHETŐ készlet porszóráshoz (65. ábra)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adagolóegység</li> <li>2. Vezérlőkar</li> <li>3. Láncos antisztatikus vezeték</li> </ol> <p><b>ELŐKÉSZÍTÉS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Helyezzük be a csövet (A,.66. ábra) az alátétbe (B). A csavarokkal (C) rögzítésük az alátétet (B) a porrázókhöz (D).</li> <li>- Csavarjuk le a két gombot (E, 67.ábra) a tartály felszabadításához és levételéhez. A két gomb (E) nem dobandó el, hanem segítségükkel kell rögzíteni a tarályt a portartón.</li> <li>- Vegyük le a tartályt (F, 68.ábra) és a szállítószalagot (G).</li> <li>- Csavarjuk ki a hat csavart (H, 69.ábra) a folyadéktartály alátét leszereléséhez (L).</li> <li>- A bilincs leszerelését követően (P, 68. ábra) a tartályegységről vegyük le a szűrőt (M, 70.ábra) és a csövet (N).</li> <li>- Szereljük szét a buster szivattyút (P, 71. ábra) a három csavar kicsavarásával (R). A három bilincs (S) eltávolítását követően vegyük le a három csövet.</li> </ul> <p><b>FIGYELEM!</b> - A buster szivattyút ne használjuk porszóráshoz. Súlyosan károsodhat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A bilincs levételével (V) szereljük le a fúvókat (T, 72. ábra) és a csöret (U).</li> </ul>

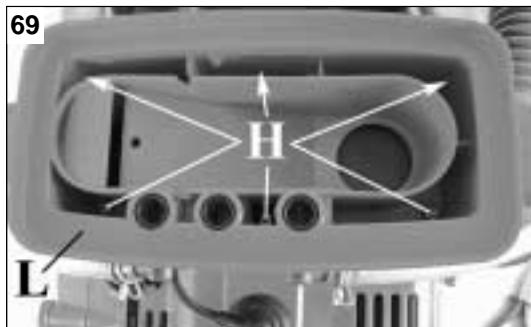


69



70





71

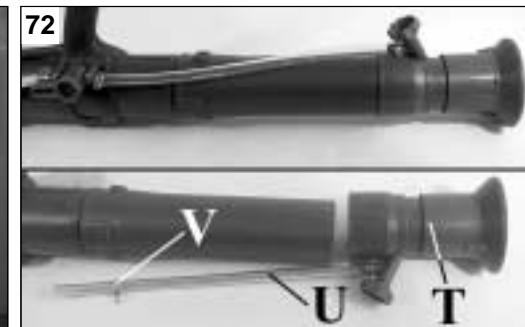

72

Polski			
<b>PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO ROZPYLANIA PRODUKTÓW W PROSZKU</b>			
<p><b>Zestaw do rozpylania proszków - OPCJONALNE (Rys.65):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zespół dozownika</li> <li>2. Dźwignia sterowania</li> <li>3. Przewód miedziany wraz z łańcuszkiem</li> </ol> <p><b>PRZYGOTOWANIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Włożyć rurę (A, Rys.66) do łożyska (B). Umocować łożysko (B) w mieszalniku proszku (D) przy pomocy śruby (C).</li> <li>- Odkręcić dwie gałki (E, Rys.67) aby wyciągnąć zbiornik. Należy ponownie użyć dwóch pokręteł (E) w celu zamocowania zbiornika produktów proszkowych na podstawie.</li> <li>- Wyjąć zbiornik (F, Rys.68) i przenośnik (G).</li> <li>- Odkręcić 6 śrub (H, Rys.69) i rozebrać łożysko zbiornika płynów (L).</li> <li>- Zdjąć filtr (M, Rys.70) i rurę (N) ze zbiornika zdejmując opaskę (P, Rys.68).</li> <li>- Odkręcić trzy śruby (R) i wymontować pompkę booster (P, Rys. 71). Odłączyć trzy rury zdejmując trzy opaski (S).</li> </ul> <p><b>⚠ UWAGA! – Nie stosować pompki booster do rozpylania produktów w proszku. Pompka mogłaby się zepsuć.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wymontować dyfuzor (T, Rys.72) i rurę (U), zdejmując opaskę (V).</li> </ul>			

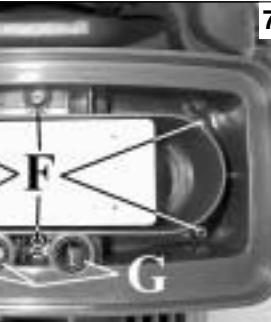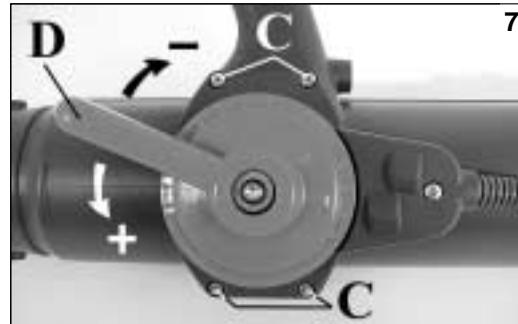

## Türkçe

## MAKİNEİN SPREYLEME İŞLEMİ İÇİN HAZIRLANMASI

## MONTAJ KİTİ

- Dört adet vidayı (C, Şekil 74) kullanarak dozaj ayarlayıcı kumandasını (A, Şekil 73) kabza (B) üzerinde monte edin. Beslenen tozun çıkışı 1 (minimum kapasite) konumundan 20 (maksimum kapasite) konumuna kadar ayarlanabilen manivelanın (D) döndürülmesi ile ayarlanır.
- Altı adet vidayı (F) kullanarak grup dozaj ayarlayıcısını (E, Şekil 75) monte ediniz.

**DİKKAT!** – Üç OR muhafazasının (G) sıvı silikonla yağılanarak kendi merkezlerine/yuvalarına oturmasına özen gösteriniz. Aksi halde cihazın garantisini geçersiz kalır.

- Tahrik kısmını (H, Şekil 76) yuvasına takınız.

**DİKKAT!** – Tank muhafazasının (L) sıvı silikonla yağılanarak kendi merkezlerine/yuvalarına oturmasına özen gösteriniz. Aksi halde cihazın garantisini geçersiz kalır.

- İki adet çentikli vidayı (N) kullanarak toz tankını (M, Şekil 77) monte ediniz. Sıvı kısmının desteklimesi için iki bağlantı kelebeği (N) kapatılmalıdır.

- Esnek borunun (S) bağlantısını çıkartmak için tapayı/tıktıcı (P, Şekil 78) çıkartın ve bandı/şeridi (R) sükürüz. Kabloyu (T, Şekil 79) esnek boruya (S) takınız. Daha sonra antistatik kabloyu (T, Şekil 80) ve zinciri (U, vidayı (Z) ve zarı (K) kullananarak dirsek (V) üzerine monte sabitleyiniz. (T) kablosu, zincir (U) yardımıyla toprağa boşaltılarak olan elektrostatik şarjları tutması için borunun içerisinde kalmalıdır. Esnek boruya (S) monte ederken, dayanak bağlantısına dikkat ediniz. (R) bandını tekrar monte ederken, Hiz ayarlayıcısının esnek kablo menfesi ve toz dozaj ayarlayıcısı kumandası bağlantısını yapınız.

**DİKKAT!** – Bakır zinciri (U, Şekil 79-80) devamlı olarak kullanmanız büyük önem taşımaktadır. Kullanım ihmali, elektrostatik boşaltımından dolayı kolayca alev alan tozların (küükürt, v.s.) yanmasına neden olabilir.

## Česky

## PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE K ROZPRAŠOVÁNÍ PRÁŠKOVÝCH PRODUKTŮ

## MONTÁŽ SOUPRAVY

- Pomocí čtyř šroubů (C, obr. 74) namontujte na držadlo (B) ovládací dávkovače (A, obr. 73). Výstup prášku se reguluje otáčením páčky (D) z polohy 1 (minimální výkon) až do 20 (maximální výkon).
- Pomocí šesti šroubů (F) namontujte dávkovací jednotku (E, obr. 75).

**UPOZORNĚNÍ!** - Dbejte na správné zasunutí tří těsnících kroužků (G) a jejich namazání tekutým silikonem. Jinak by okruh nebyl dobře utěšněn.

- Klapku (H. obr. 76) zasuňte do příslušné polohy.

**UPOZORNĚNÍ!** - Dbejte i na správné zasunutí těsnění nádržky (L) a jeho namazání tekutým silikonem. Jinak by okruh nebyl dobré utěšněn.

- Přimontujte nádržku na práškový produkt (M, obr. 77) a upevněte ji pomocí dvou knoflíků (N). Dva úchyty (N) se musí použít z držáku na tekutý materiál.

- Odstraňte uzávěr (P, obr. 78) a sejměte svorku (R), abyste uvolnili hadici (S). Kabel (T, obr. 79) zasuňte do hadice (S). Pak připevněte antistatický kabel (T, obr. 80) a řetízek (U) ohýbu (V) pomocí šroubu (Z) a matice (K). Kabel (T) musí zůstat uvnitř trubky, aby mohl zachycovat elektrostatický náboj, který se svádí do země pomocí řetízku (U). Při montáži hadice (S) dbejte na spojovací rysky. Při opětné montáži svorky (R) zasuňte do očka ohebné kabely plynů a ovládání dávkovače prášku.

**UPOZORNĚNÍ!** - Používání řetízku (U, obr. 79-80) je bezpodmínečně nutné. Jestliže ho nepoužijete, mohlo by dojít ke spalování hořlavějších práškových produktů (síra pod.) z důvodu elektrostatických výbojů.

## Русский

## ПОДГОТОВКА АГРЕГАТА К РАСПЫЛЕНИЮ ПОРОШКООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА

- Закрпите устройство управления дозатором (A, Рис.73) на ручк (B) с помощью четырх винтов (C, Рис. 74). Расход порошка регулируется путем поворота рычага (D) между положениями 1 (минимальный расход) и 20 (максимальный расход).
- Смонтируйте узл дозирующего устройства (E, Рис.75) с помощью 6 винтов (F).

**ВНИМАНИЕ!** - Обратите внимание на, чтобы три прокладки OR (G) были правильно вставлены в свои гнезда и при этом смазаны жидким силиконом. В противном случае герметичность не может быть гарантирована.

- Вставить в соответствующую гнездо коллектор (H, Рис.76)

**ВНИМАНИЕ!** - Обратите внимание на то, чтобы прокладка бака (L) была правильно вставлена в свое гнездо и смазана жидким силиконом. В противном случае герметичность не может быть гарантирована.

- Смонтируйте мкость для порошка (M, Рис.77), закрив двумя ручками (N). Две ручки (N) брутся с држатля мкости для жидкост

- Снять колпачок (P, Рис.78) и зажим (R) для того, чтобы освободить гибкий шланг (S). Вставить кабель (T, Рис.79) в гибкий шланг (S). Затм закрпите антистатический кабель (T, Рис. 80) и цпочку (U) на патрубок (V) с помощью винта (Z) и гайки (K). Кабель (T) должен оставаться внутри трубы для "захвата" электростатического заряда, который затм отводится в змлю посредством цпочки (U). При монтаже гибкого шланга (S) обратите внимание на положение риски для правильного содинния. При установке на место зажима (R) вставьте в ушко гибки кабли акслятора и устройства управления дозатором для порошка.

**ВНИМАНИЕ!** - Использовани цпочки (U, Рис. 79-80) являются обязательным. Отсутствии цпочки может привести к возгоранию горючих порошков (сра и т.п.) в связи с наличием электростатического заряда.

## Magyar

## A GÉP ELŐKÉSZÍTÉSE POR ALAKÚ KÉSZÍTMÉNYEK SZÓRÁSÁHOZ

## ÖSSZESZERELŐ KÉSZLET

- A négy csavar (C, 74. ábra) segítségével szereljük a fogantyúra (B) az adagoló vezéről (A, 73. ábra). A kar (D) 1 (minimális hozam) és 20 (maximális hozam) pozíciók közötti elforgatásával lehet szabályozni a porkibocsátást.
- A hat csavar (F) segítségével szereljük fel az adagolóegységet (E, 75 ábra).

**FIGYELEM!** - Figyeljünk oda, hogy a három OR (G) tömítés a folyékony szilikonos kenést követően a saját ágyazatába beilleszkedjen. Ellenkező esetben nem garantált a tökéletes tömítés.




- A szállítószalagot illeszzük az ágyazatába (H, 76. ábra)

**FIGYELEM!** - Figyeljünk oda, hogy a tartály (L) tömítése a folyékony szilikonos kenést követően a saját ágyazatába kerüljön. Ellenkező esetben nem garantált a tökéletes tömítés.

- Szereljük fel a portartályt (M, 77. ábra), rögzitsük a két gombbal (N). A két gombot (N) a folyadéktartóról kell elvenni.

- Vegyük le a dugót (P, 78. ábra), és vegyük le a bilincset is (R) hogy a tömlöt le lehessen venni (S). Illesszük be a vezetéket (T, 79. ábra) a tömlőbe (S). Végül a csavarral (Z) és az anyával (K) rögzítsük az antisztatikus vezetéket (T, 80. ábra) és a láncot (U) a könyökrészre (V). A vezetéknak (T) a csőben kell maradnia, hogy "befogja" az elektrosztatikus töltések, melyeket a lánc (U), vagy a tömlő vezet el a föld felé. Figyeljünk az illesztésekre. A bilincs visszaszerelésekor (R) helyezzük a gyűrűbe a gyorsító flexibilis vezetékeit, valamint a poradagoló vezetékeit.

**FIGYELEM!** - Alapvető fontosságú, hogy minden használjuk a láncot (U, 79-80 ábra). Ha nem használjuk, az elektrosztatikus töltés gyűlékonyabb porok (kén, stb.) esetén tüzet okozhat.

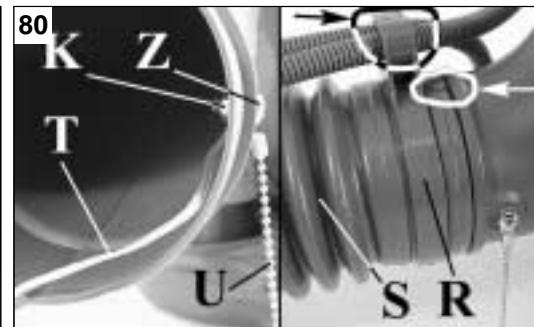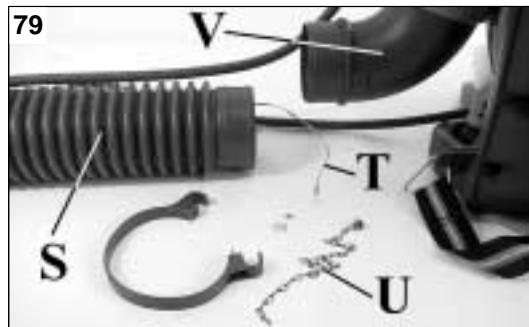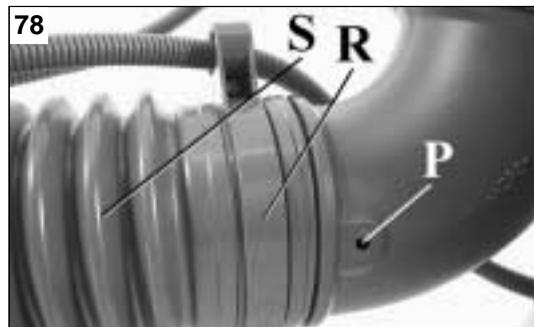

Polski

### PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO ROZPYLANIA PRODUKTÓW W PROSZKU

#### MONTAŻ ZESTAWU

- Zamontować napęd dozownika (A, Rys.73) na uchwyt (B) za pomocą 4 śrub (C, Rys.74). Wyjście proszków można regulować poprzez obrót dźwigni (D) w pozycjach od 1 (min przepływ) do 20 (max przepływ).
- Zamontować zespół dozownika (E, Rys.75) za pomocą 8 śrub (F).

**! UWAGA!** - Zwracać szczególną uwagę na włożenie trzech uszczelek OR (G) do właściwego gniazda, smarując je płynnym silikonem. W przeciwnym wypadku szczelność nie jest gwarantowana.

- Włożyć przenośnik do swojej oprawy (H, Rys.76)

**! UWAGA!** - Zwracać szczególną uwagę na włożenie uszczelki zbiornika (L) do właściwego gniazda, smarując ją płynnym silikonem. W przeciwnym wypadku szczelność nie jest gwarantowana.

- Zamontować zbiornik proszków (M, Rys.77), umocowując za pomocą dwóch gałek (N). Dwa pokrętła (N) należy zdjąć z podstawy zbiornika płynów.

- Wyjąć korek (P, Rys.78) i zdjąć opaskę (R), aby wyciągnąć wąż (S). Włożyć przewód (T, Fig.79) do węza (S). Umocować przewód miedziany (T, Rys.80) i łańcuszek (U) na kolance (V) za pomocą śrub (Z) i nakrętki (K). Przewód (T) musi być umiejscowiony w rurze, aby "wyłapywać" ładunki elektrostatyczne, które będą rozładowywane na ziemi za pomocą łańcuszka (U). Podczas montażu węza (S) zwracać uwagę na połączenie. Zakładając opaskę (R), wprowadzić w dziurkę przewody przyspieszacz i napęd dozownika proszków.

**! UWAGA!** – Stosować zawsze łańcuszek (U, Rys.79-80). Jego brak może wywołać spalanie się proszków łatwopalnych (siarka itp.) wskutek wyładowań elektrostatycznych.